


A130-XX-XX

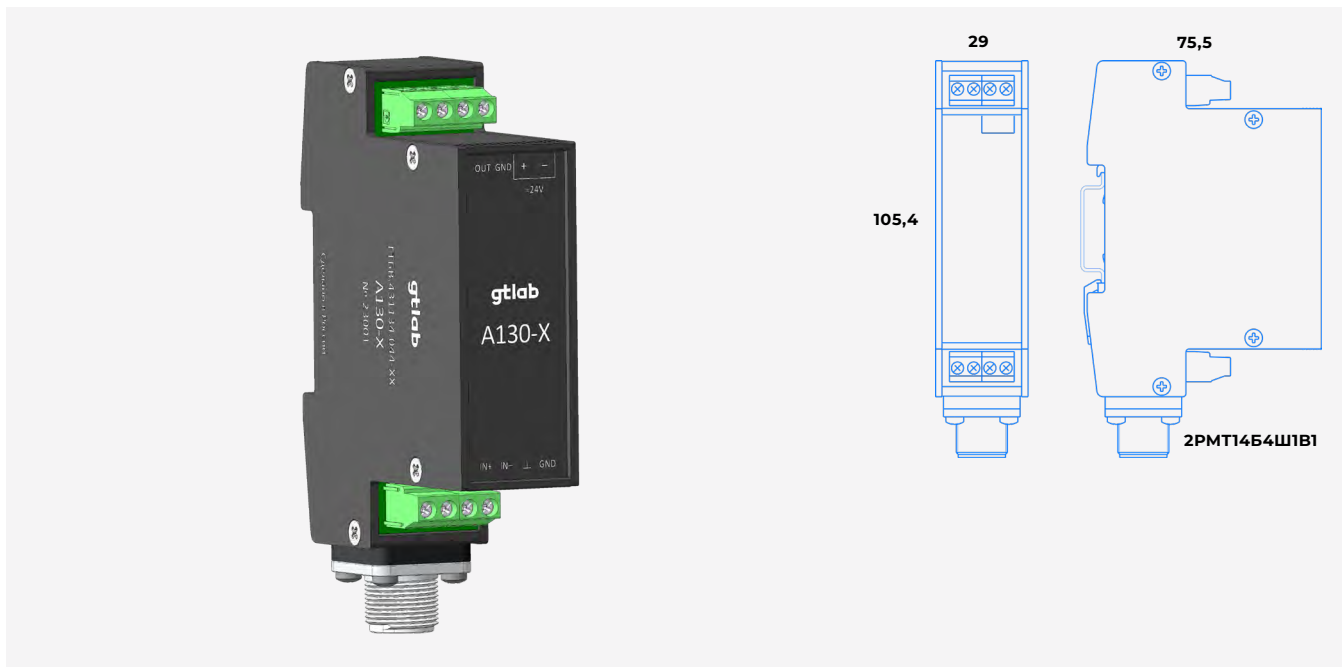

A130 -XX-XX

Пределы допускаемой основной относительной погрешности коэффициента преобразования по заряду на частоте 1 кГц, %

Выходной импеданс, Ом

Максимальная амплитуда выходного напряжения, В

Коэффициент нелинейных искажений, %

Емкость нагрузки по входу, пФ

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности коэффициента преобразования по заряду в рабочем диапазоне температур, %

Питание:

- напряжение питания, В
- ток потребления, мА

Масса, г

Диапазон рабочих температур, °С

Входной соединитель

Выходной соединитель

Особенность

± 2
< 100
± 10
< 5
10 ... 10 000
< 1
+ (18 ... 30) < 20
150
-40 ... +85
клеммники винтовые/ разъем 2PMT14Б4Ш1В1
клеммники винтовые
гальванически развязанное питание

	Коэффициент преобразования по заряду - XX, мВ/пКл	Максимальный входной заряд (пик), пКл	Минимальное входное сопротивление датчика	Диапазон рабочих частот на уровне минус 1 дБ, Гц	СКЗ шума, приведенного к входу, для емкости датчика 1 нФ в диапазоне рабочих частот, мкВ
A130-0,1	0,1	± 40 000	10 кОм	2 ... 22 400	≤ 30
A130-0,1-01			5 кОм	10 ... 22 400	
A130-1	1	± 4 000	100 кОм	2 ... 22 400	≤ 10
A125-1-01			50 кОм	10 ... 22 400	
A130-10	10	± 400	100 кОм	2 ... 22 400	
A130-10-01			50 кОм	10 ... 22 400	
A130-100	100	± 40	1 МОм	2 ... 22 400	
A130-100-01			500 кОм	10 ... 22 400	